


## 改善箇所説明図

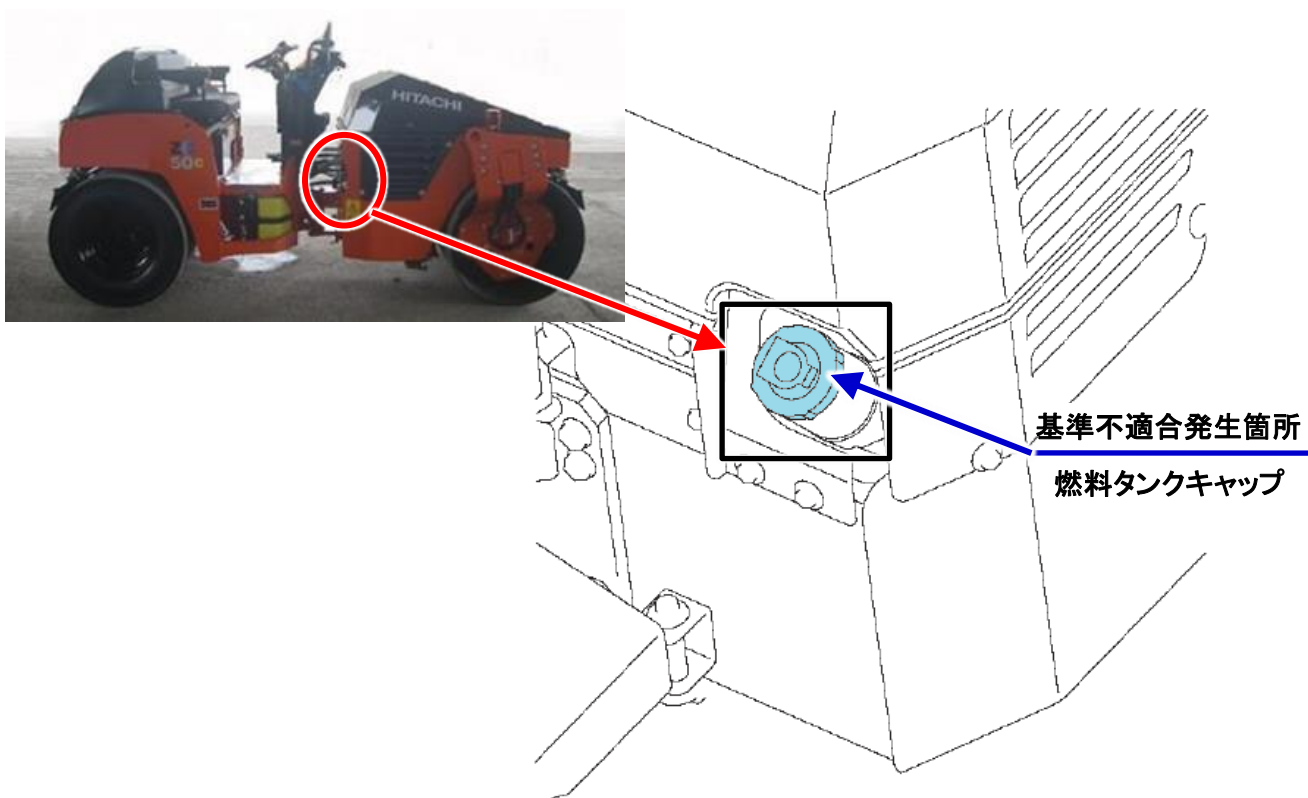

ロードローラの燃料タンクにおいて、燃料タンクキャップの選定が不適切なため、ブリーザーのないものが取付けられている。そのため、燃料消費によってタンク内に負圧が生じてエンジンへの燃料供給が滞り、エンジン回転が不安定になり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し急制動するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、燃料タンクキャップをブリーザー付きの対策品に交換する。

識別：燃料タンクキャップ内側の刻印有無で識別可能。

(改善前)



刻印あり

(改善後)



刻印なし

□は対策部品を示す