


# 改善箇所説明図

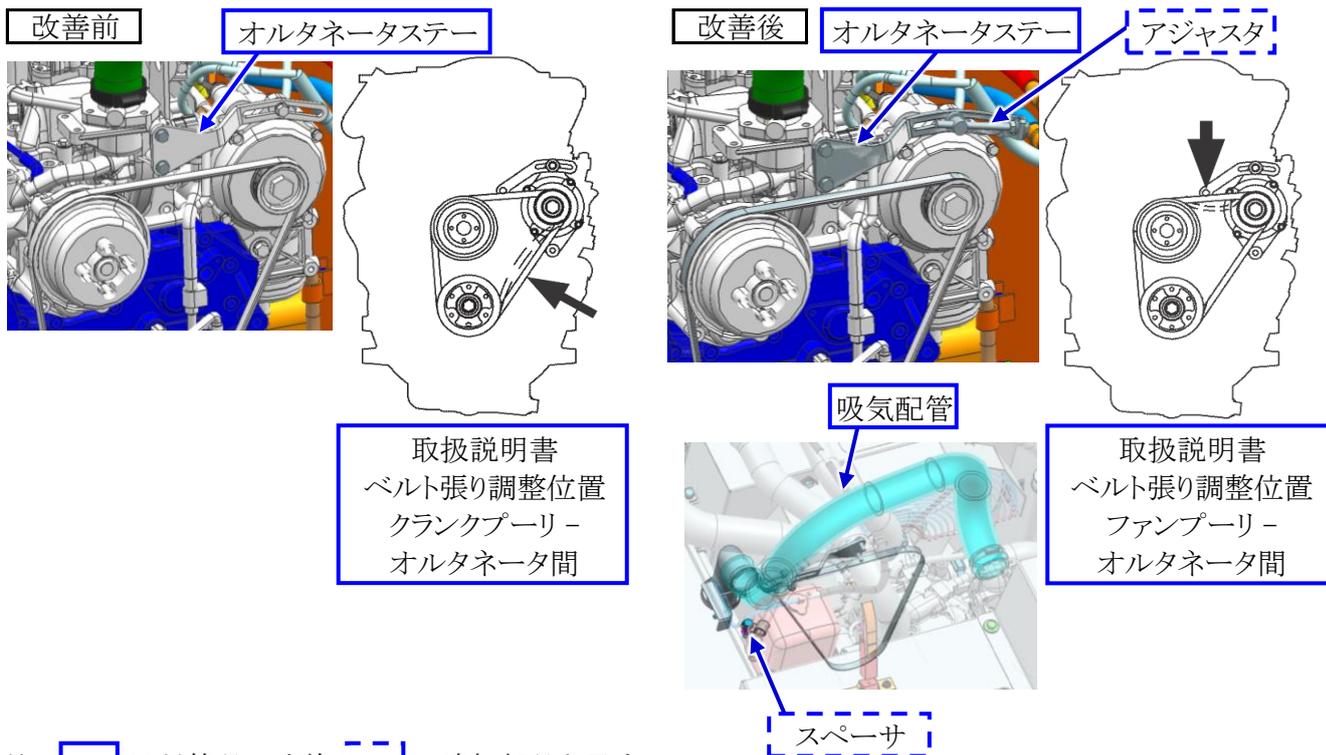

注:  は対策品に交換、 は追加部品を示す。

〔タイヤローラにおいて、ファンベルトの張り調整構造が不適切なため、ファンベルトを張りすぎることにより、ファンプーリーの破損または、ウォータポンプベアリングのガタつきが発生することで、ベルトが脱落し、水温警告灯が点灯して、そのままの状態で使用を続けると、オーバーヒートするおそれがある。〕

改善の内容:

- ①オルタネータステーを対策品に交換し、ファンベルト張りアジャスタを追加する。
- ②ファンベルトの張りを確認する位置を変更した取扱説明書に交換する。
- ③追加するアジャスタの作業性を確保するため、吸気配管を対策品に交換し、ハーネスクランプ下にスペーサを追加してハーネスの取り回しを変更する。

識別:アジャスタの有無で識別可能。