


改善箇所説明図




液剤ポンプ

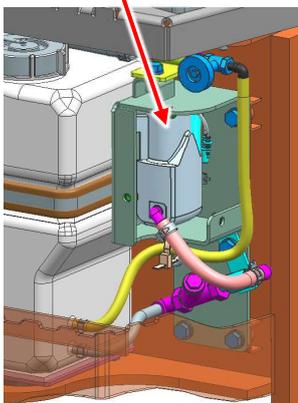

不具合発生箇所

逆止弁

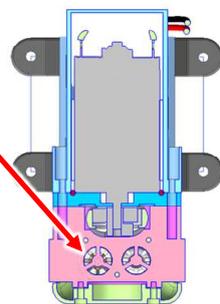


液剤ポンプ断面図

スプリング



改善前

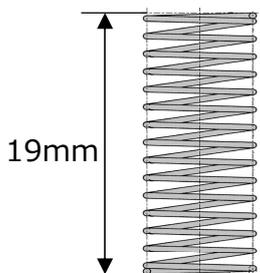


19mm

線径Φ0.24mm

スプリング

改善後

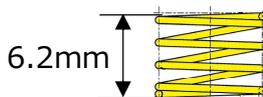

6.2mm

線径Φ0.60mm

スプリング

シール



注: □ は対策品に交換する部品、□ は追加する部品を示す。

アスファルト付着防止剤噴霧用の液剤ポンプにおいて、使用する液剤により逆止弁の軸部が膨潤することで逆止弁が解放状態で固着し、昇圧しなくなるものがある。そのため、液剤が噴霧できなくなるおそれがある。

改善の内容:

全車両、逆止弁のスプリングを対策品に変更する。

識別: 液剤ポンプカバーのシール有無で識別する。