


改善箇所説明図

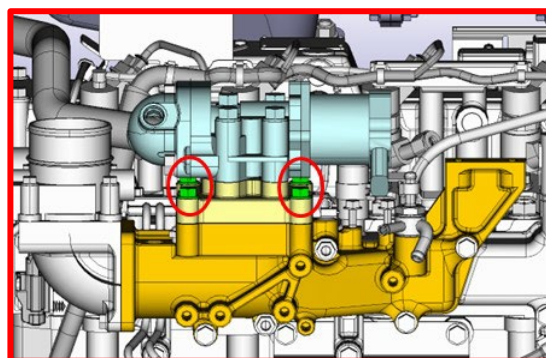

基準不適合箇所

ショベル・ローダに搭載したエンジンにおいて、締め付け工具の故障と出荷前検査の不備によりEGRガス混合部の吸気コレクタ取付ボルトの締め付トルクに不足が発生した。(規定20.4 N・mに対し約5 N・m)

そのため、そのまま使用を継続すると、ボルト緩みにより吸気コレクタの合わせ面に口開きが発生し、後処理装置を通過しない排気ガスが流出するおそれがある。

改善措置の内容

吸気コレクタ取付ボルトの増し締め処置を実施する。

識別

エンジン上部のカバー側面に白色のマーキングペイントを塗布する。

