
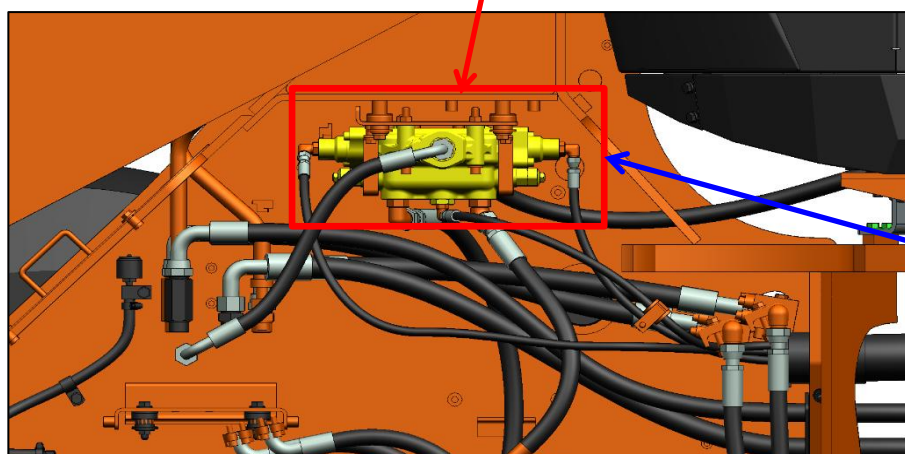


改善箇所説明図

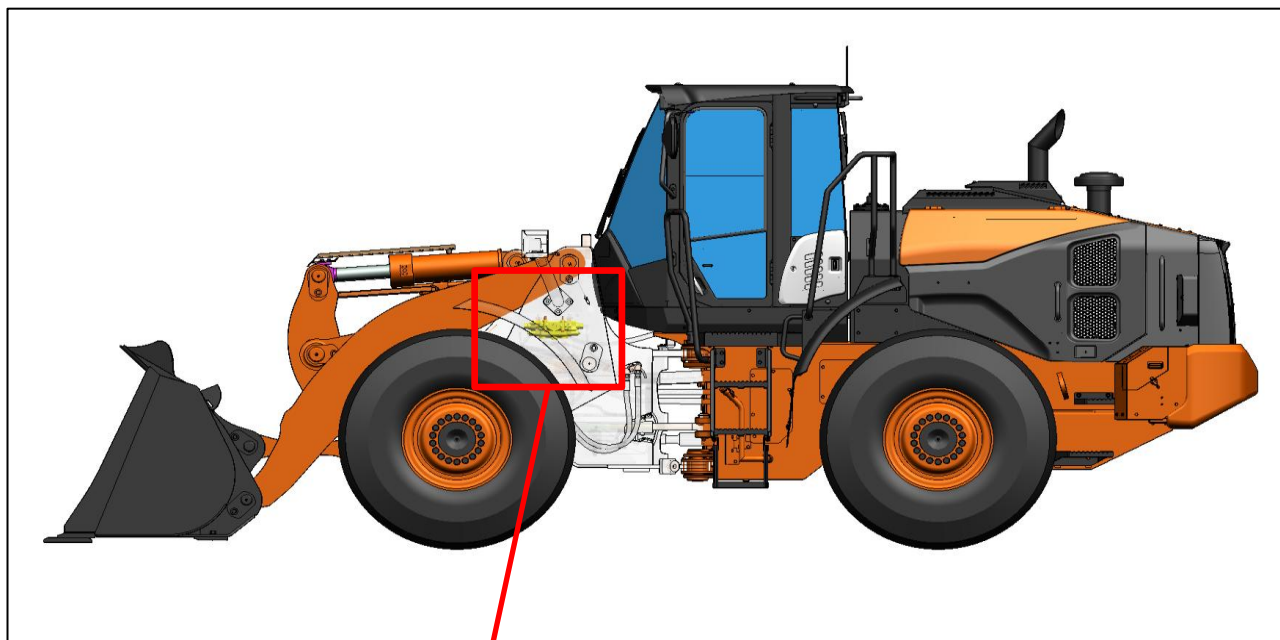

基準不適合箇所
(ステアリングバルブ)

注: は交換部品を示す。

不具合内容

ショベル・ローダのステアリングバルブにおいて、製造工程が不適切なため、油圧流量を分配するスプール穴が歪んでいるものがある。そのため、ハンドル操作を途中で停止した際、油圧ポンプからの油量をコントロールできず、適切に行われず旋回動作が止まらず、安全な運行を確保できないおそれがある。

改善措置の内容: ステアリングバルブを対策品に交換する。

■識別

ステアリングバルブ本体に白色ペンチェックする。