
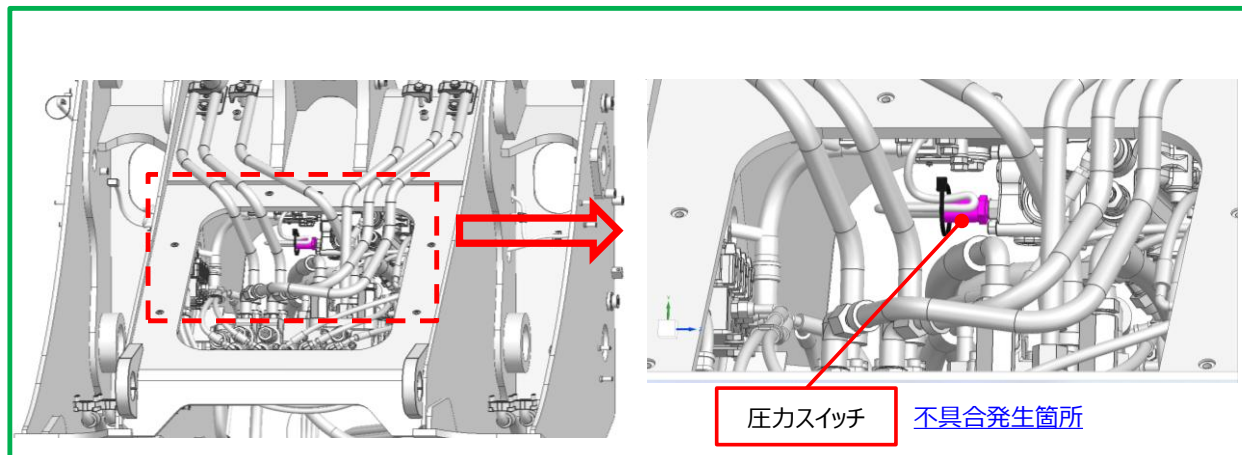


改善箇所説明図

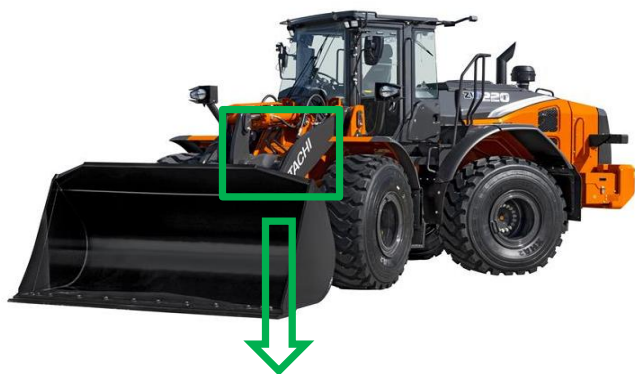

注: は改善部品を示す。

不具合発生箇所の構造、装置又は性能の状況及びその原因


ショベル・ローダーのエマージェンシーステアリングシステムの圧力スイッチにおいて、耐久性の検討が不十分なため、高周期の電源電圧変動が発生したときに、圧力スイッチ内部のIC が破損することがある。そのため、エマージェンシーステアリングシステムの警告灯が点灯し、エマージェンシーステアリングが自動的に作動しないおそれがある。

※エマージェンシーステアリングシステム:ステアリング回路のポンプ圧力に異常があった際に、電動油圧ポンプを起動してステアリング回路に圧力を供給するシステム

改善措置の内容

全車両、圧力スイッチを対策品に交換する。

識別: センサ型式先頭の英語二文字で識別する。

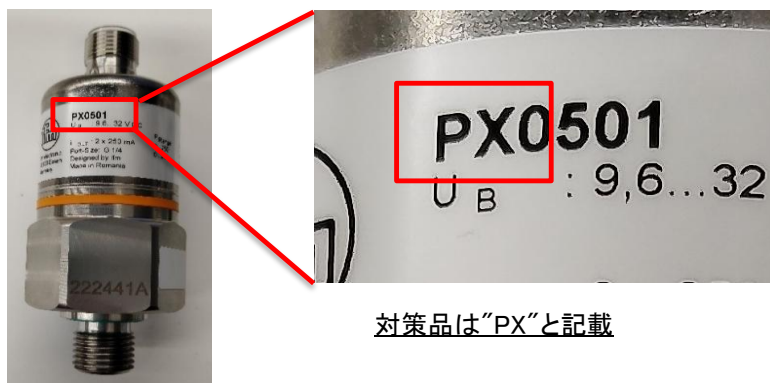

対策品は“PX”と記載