


## 改善箇所説明図

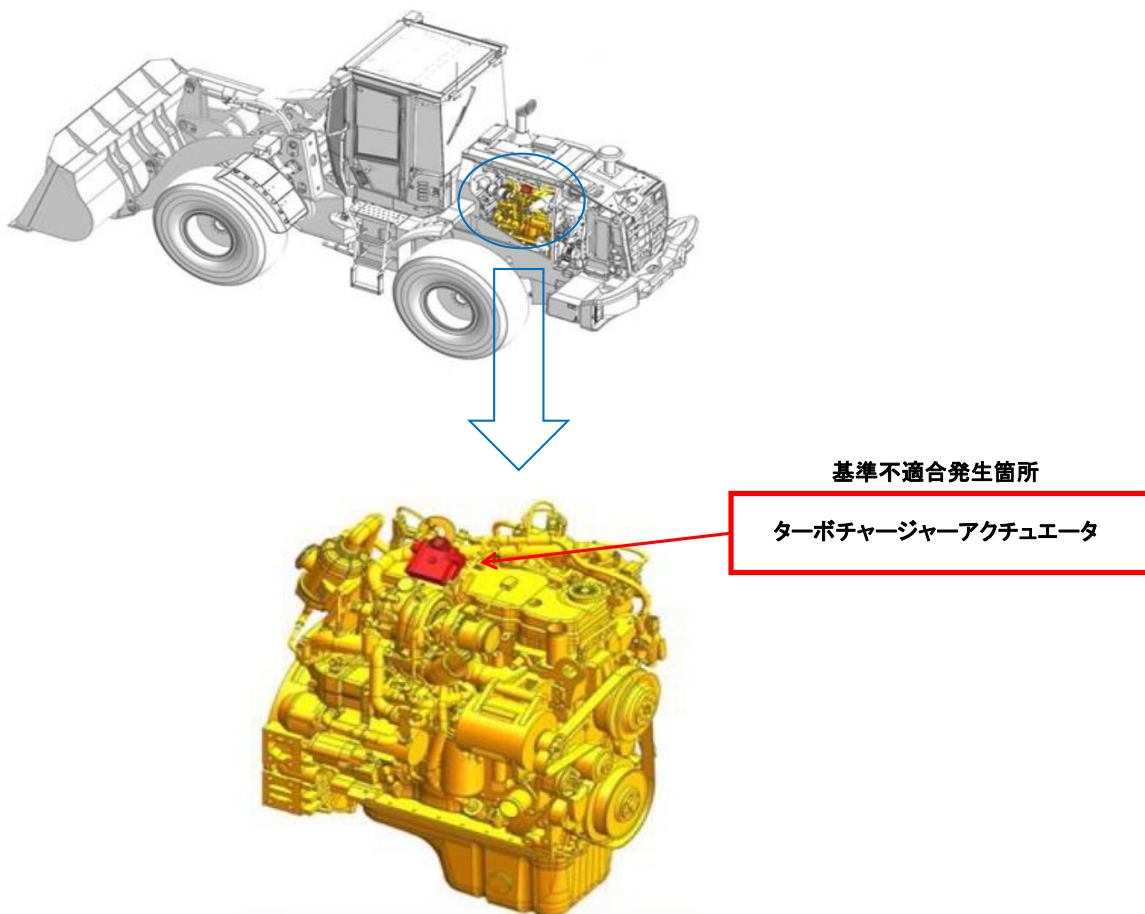

注:   は交換部品を示す。

### 不具合発生箇所の構造、装置又は性能の状況及びその原因

シヨベルローダにおいて、ターボチャージャーの作動を制御するターボチャージャーアクチュエータ内部の基盤の部品選定が不適切なため、稼働時の温度変化が大きいと、部品のはんだ接合部に亀裂が生じることがある。そのため、ターボチャージャーアクチュエータが作動不良となり、エンジン警告灯が点灯し、エンジン出力が低下す

### 改善措置の内容

全車両ターボチャージャーアクチュエータを対策品に交換する。

識別：ターボチャージャーアクチュエータ本体上面に白色ペイントにてマーキングを行う。

