



改善箇所説明図

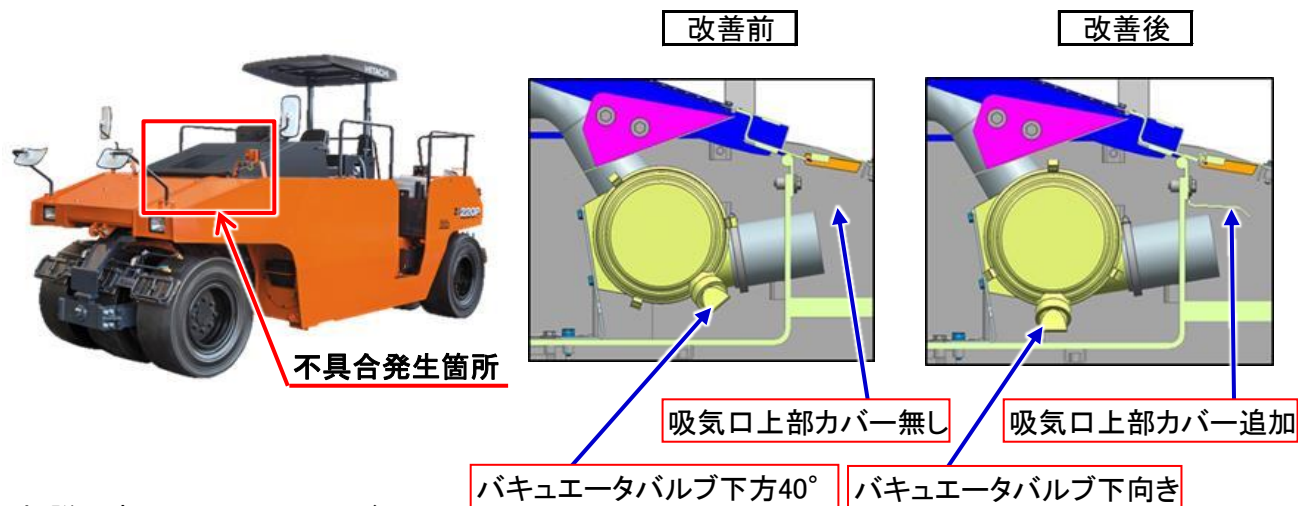

取扱説明書 7-39, 7-40ページ

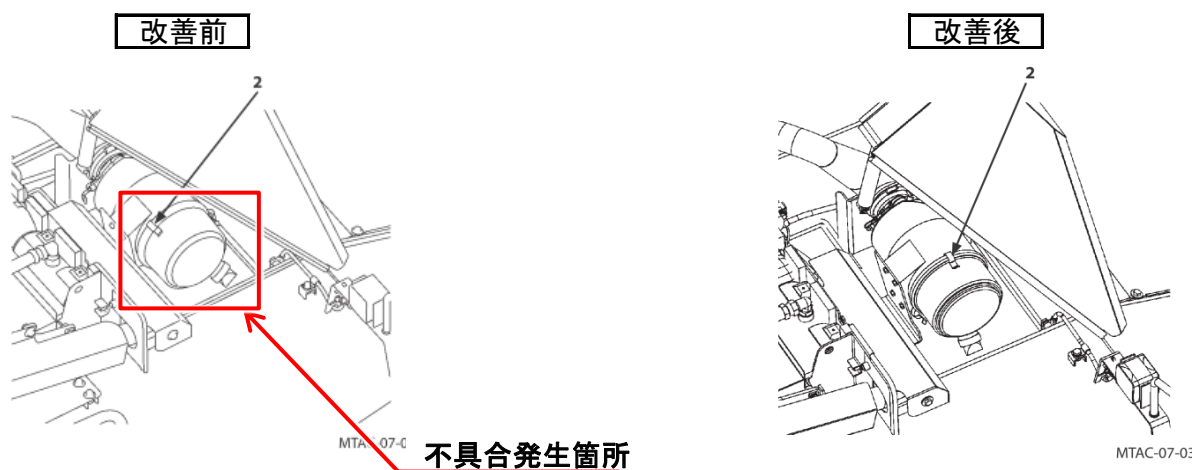

【不具合内容】

タイヤローラの原動機において、吸気ホースの吸気口設置部の防水性能とエアクリーナの排水機能が不十分なため、多量の雨が降った場合、吸気口から原動機内部に水が浸入し、エンジンオイルの白濁及びマフラーから白煙排出に至るおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、吸気口上部にカバーを追加し、エアクリーナカバー取付位置を変更するとともに、取扱説明書にエアクリーナカバー取付位置の訂正用シールを貼付する。

【識別】

追加したカバーおよびシールの有無によって識別可能。