



改善箇所説明図

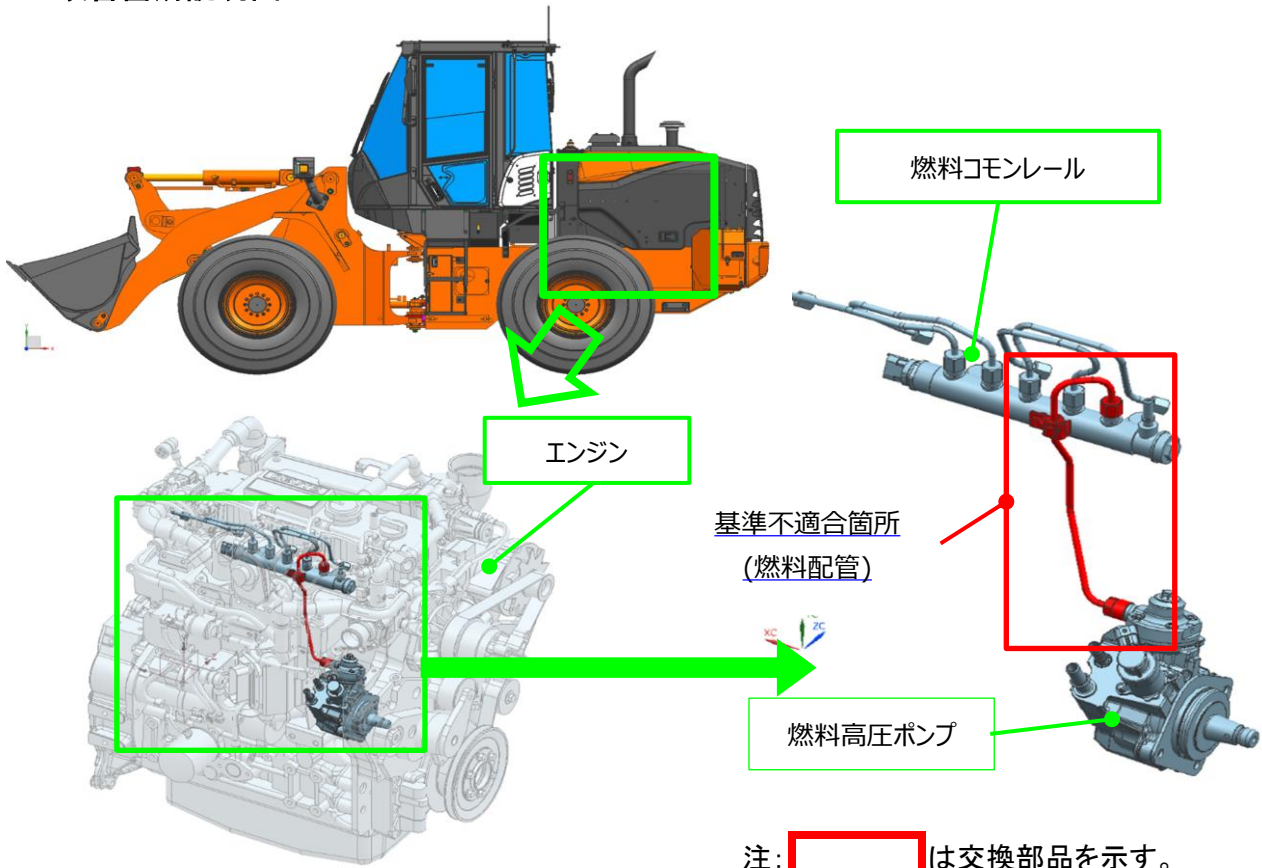

シヨベル・ローダの燃料配管において、配管の構造が不適切なため、作業時の振動により過大な負荷が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該配管が破損し、燃料が漏れるおそれがあり、最悪の場合、エンジン室内の高温部に漏出した燃料が付着し、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、燃料配管を対策品に交換する。

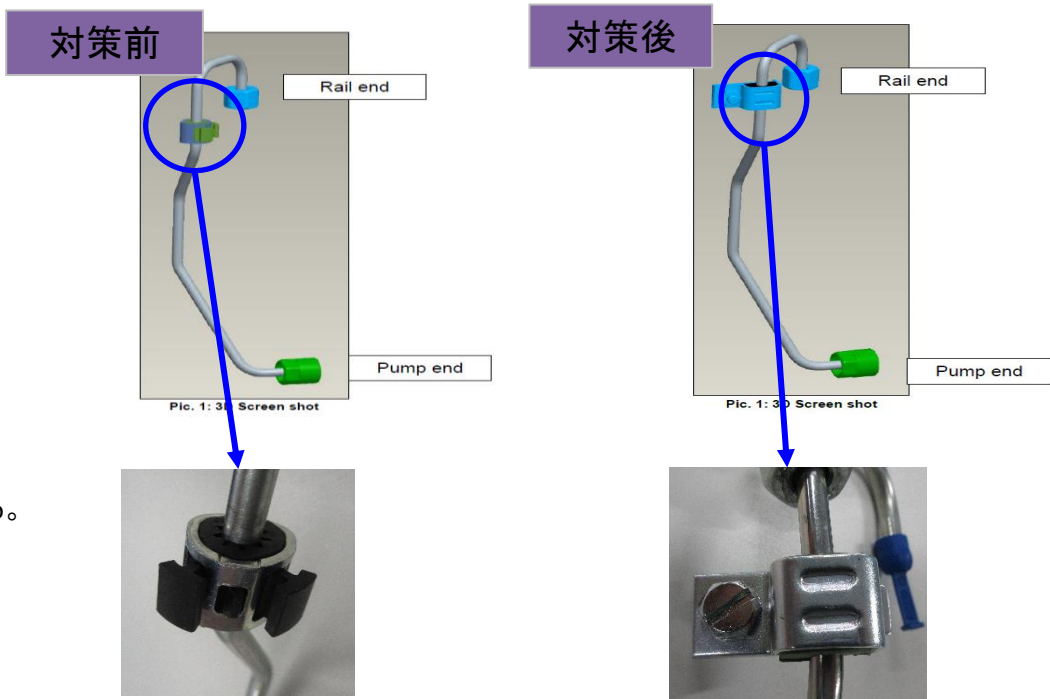

■ 識別
ダンパ形状による。